



Nejnebezpečnější chyby

Ceny průmyslově vyráběného střeliva neustále rostou. Navíc tovární laborace nemusí vždy vyhovovat pro danou zbraň a disciplínu. Pokud chce střelec poctivě trénovat a nemá nadprůměrné příjmy nebo movitého sponzora, nezůstává mu, než se věnovat přebíjení. Přebíjení ovšem není bez rizika.

Nejnebezpečnější jsou dva případy možných chyb při přebíjení: náboj bez výmetné náplně a prakticky stejné riziko představuje náboj s větší náplní. Ta při přebíjení bývá dvojnásobná.

Pokud chybí v náboji náplň, zápalka dokáže vytlačit střelu do vývrtu hlavně. Jestliže střelec nereaguje na slabou ránu a vystřelí nový náboj, který je kompletní, může nastat destrukce zbraně či v lepším případě vážné poškození, nejčastěji vyduť hlavní. Jeden z autorů byl svědkem případu, kdy střelec při závodu přeslechl slabou první ránu a ještě dvakrát stiskl spoušť. Měl pistolí Glock na náboje 45 Auto. První střela zůstala v hlavni, přibližně jednu třetinu její délky od ústí. Ale vystřelená nábojnice byla vyhozena a střela dalšího náboje s plnou náplní se zařadila za první. Pistole znovu přebíla



Následky odpálení náboje s dvojitou náplní v jednočinném revolveru



a střelec vystřelil třetí náboj. To už ani velmi odolný Glock nevydržel. Hlaveň se vydula, rozběhnutý závěr se zarazil o vyduť, prasklo čelo závěru a závěr se zablokoval. Hlaveň vypadala jako nakrmený hroznýš, ale naštěstí se žádná část zbraně neoddělila a nedošlo ke zranění. Pistole byla samozřejmě vhodná do šrotu.

Dvojnásobnou dávku je možné přehlédnout zejména u starších typů pistolových a revolverových nábojů. Často se to stává u revolverových nábojů původně dimenzovaných ještě pro černý střelný prach, které mají velký objem a mohou vyšší dávku moderního bezdýmného střelného prachu bez problémů pojmout – například 45 Colt nebo 38 Special. Na fotografiích je jednočinný revolver ráže 45 Colt po výstřelu nábojem s dvojnásobnou výmetnou náplní. Roztržená je nejen komora, která obsahovala vadný náboj. Utržené jsou i dvě sousední komory a můstek rámu. Příčina byla v nevhodné manipulaci s nábojnicemi na víceoperačním přebíjecím lisu a následné zdvojené navážce... Střelec ani další osoby na střelnici nebyli naštěstí zraněni.